

STI

FR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

V.2.2
26/10/2018



| marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of | ist als Marke des Markeneigentums zu kennzeichnen
| marchio proprietà di

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Gérone) ESPAGNE
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

GIROPES

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales./Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations./The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations/ Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern, um weitere Verbesserungen zu erzielen oder neuen offiziellen Richtlinien nachzukommen/ Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti in vista di apportare migliori tecniche o di rispettare nuove regolamentazioni.

SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS	4
2. INTRODUCTION	5
2.1 COMPOSANTS	5
3. SPÉCIFICATIONS	5
3.1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	5
3.2 SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE	6
3.3 VUE D'ENSEMBLE	6
3.4 CONNECTEURS	7
3.5 DIMENSIONS	7
4. INSTALLATION	8
5. ÉCRAN DU CLAVIER	9
6. FONCTIONNEMENT	11
6.1 MISE SOUS TENSION/HORS TENSION	11
6.2 ZÉRO	11
6.3 TARE	12
6.4 PESÉE ÉCHANTILLON	12
6.5 SÉLECTIONNER L'UNITÉ	12
6.6 PARAMÈTRES PLU	13
6.6.1 UTILISATION DE PLU DIRECT	13
6.6.2 UTILISATION DE PLU INDIRECT	15
6.7 RÉTRO-ÉCLAIRAGE	17
6.8 EFFACER LE PRIX UNITAIRE AUTOMATIQUE CLAIR	17
6.9 ACCUMULATION	17
6.10 RENDRE LA MONNAIE	18
6.11 RAPPORT DES VENTES	19
6.12 INSTALLATION DE ROULEAUX DE PAPIER	20
7. PARAMÈTRES	21
7.1 CONFIGURATION DU PARAMÈTRE	21
7.2 MENU PARAMÈTRES	22
8. CALIBRAGE	24
9. RS S232 SORTIE	24
10. FORMAT D'IMPRESSION	27
11. CODES D'ERREURS	28
12. DESSIN	30
13 TÉLÉCHARGER DES LOGICIELS	31

1. PRÉCAUTIONS

	<div data-bbox="903 286 1002 376" style="text-align: center;"> </div> <h2 style="text-align: center;">MISE EN GARDE</h2> <p style="text-align: center;">DÉCONNECTEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ AVANT DE L'INSTALLER, DE LA NETTOYER OU DE PROCÉDER À UNE OPÉRATION MAINTENANCE. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU ENDOMMAGER L'APPAREIL.</p>
---	--

<div data-bbox="564 898 651 976" style="display: inline-block;"> </div> <h2 style="display: inline-block; margin-left: 10px;">AVERTISSEMENT</h2>
<ul style="list-style-type: none"> • N'AUTORISEZ QUE DES PERSONNES QUALIFIÉES À EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL • AVANT DE BRANCHER OU DE DÉBRANCHER DES COMPOSANTS, COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. • LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES CORPORELS, ENDOMMAGER OU DÉTRUIRE L'ÉQUIPEMENT.

- La balance de calcul des prix est un instrument électronique de précision, manipulez-le avec précaution.
- N'installez pas la balance à la lumière directe du soleil.
- Vérifiez que la tension locale et le type de prise sont adaptés à la balance.
- N'utilisez que l'adaptateur d'origine, sinon vous risqueriez d'endommager la balance.
- L'équipement enfichable doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible.
- Évitez les sources d'alimentation instables. Ne pas utiliser à proximité de gros utilisateurs d'électricité tels que des équipements de soudage ou de gros moteurs.
- Évitez les changements brusques de température, les vibrations, le vent et l'eau.
- Évitez les bruits RF intenses.
- garder la balance propre

2. INTRODUCTION

2.1. COMPOSANTS

Les balances STI de la série STI sont très compactes, fiables, de haute précision et très stables

Elles possèdent des écrans LCD 18mm/9,5mm avec rétro-éclairage LED blanc

Accumulation, conversion de l'unité de pesée et fonction de modification

clavier tactile 33

8 PLU directs et 100 PLU indirects, informations PLU alphanumériques supportées

4 touches directes pour les vendeurs

Fonctionnement automatique de la compensation du prix unitaire

Avec logiciel de back-office pour la gestion des informations produits et des rapports de vente

Adaptateur secteur/Batterie rechargeable

Imprimante thermique de reçus 58 mm intégrée, chargement facile du papier

3. SPÉCIFICATIONS


3.1. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

MODÈLE	LPP		
Écran d'affichage	Devant et pôle : écran LCD 18mm/9,5mm avec rétro-éclairage LED blanc		
Capacité	6 g	15 g	30g
Lisibilité	2 g	5 g	10 g
Max. Divisions	3000e		
Unités de pesage	kg/100 g		
Taille du plateau	240x370 mm		
Boîtier	Plateau en plastique ABS et acier inoxydable		
Interface de communication	RS232 ; RJ11 comme port standard.		
Température de fonctionnement	-10°C -+ 40°C		
Temps de stabilité	1 seconde typique		
Puissance	Adaptateur secteur 12V/2500mA. batterie rechargeable standard 6V/4Ah		
Clavier	clavier tactile 33		
CDA	Sigma delta		
Décompte interne	600 000		
Poids brut	7 kg		

3.2. SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Méthode d'impression	Impression thermique par ligne de points
Nombre de points par ligne	384
Densité de points	8
Largeur d'impression (mm)	48 (centré sur papier)
Largeur du papier (mm)	57
Taille du rouleau de papier (mm)	50
Résolution d'impression	203DPI
Durée de vie de la tête d'impression	50 kilomètres
Vitesse d'impression	90 mm/seconde

3.3. VUE D'ENSEMBLE

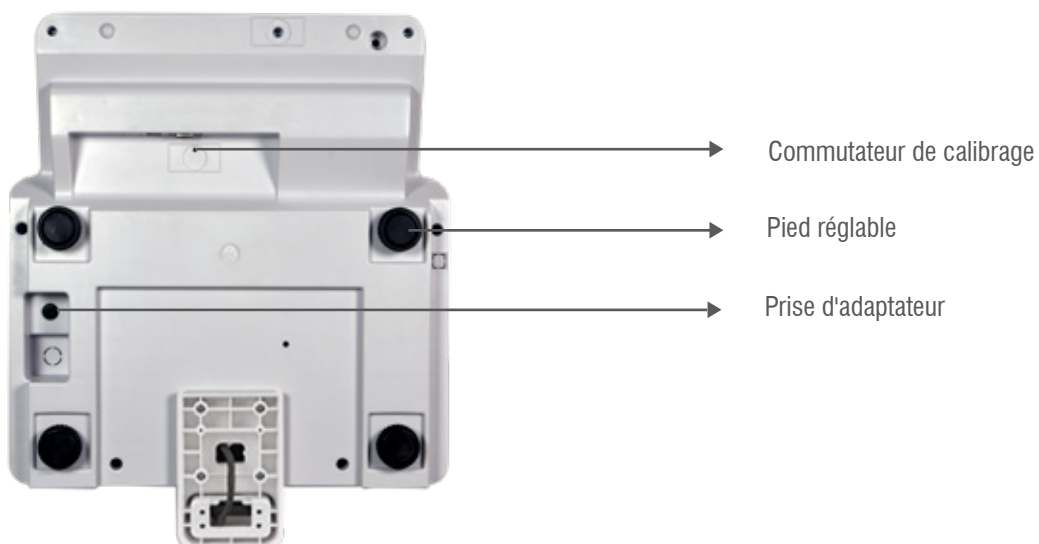


3.4. CONNECTEURS

1

2

NON	Interface	Description	Spéc.
1	RS 232	Pour ordinateur, imprimante ECR ou TPuP	Standard
2	RJ11	Support Tiroir-caisse (6V)	Standard

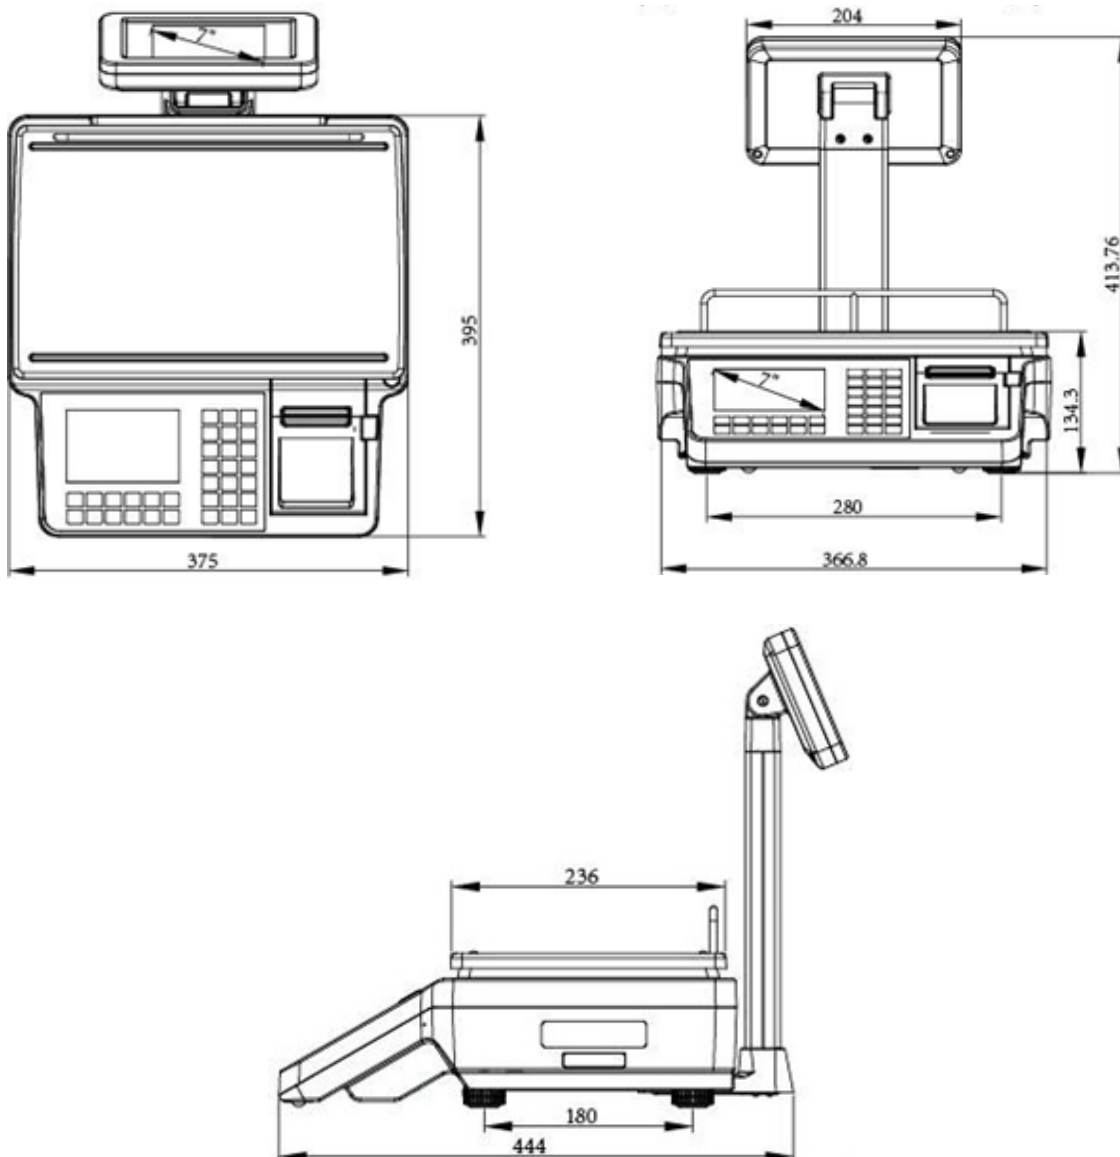3.5. DIMENSIONS

4. INSTALLATION

DÉBALLAGE

Retirez soigneusement la balance de son emballage, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et que tous les accessoires sont inclus.

Accessoires :


1. Balance.
2. Adaptateur
3. Plateau en acier inoxydable
4. Manuel du produit

Conservez le matériel d'emballage pour votre utilisation future.

RÉGLAGE DU NIVEAU

Placez la balance sur une table.

Vérifiez la marque d'eau. Si la bulle n'est pas au centre, régler les pieds de réglage jusqu'au centre. Vérifiez le niveau lorsque vous changez d'emplacement.

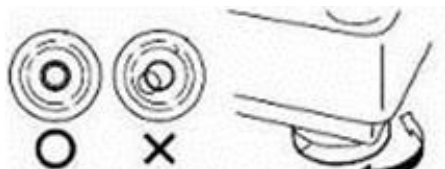

ADAPTATEUR DE CONNEXION

- Pour charger la batterie, insérez la broche de l'adaptateur dans la prise. Il suffit de brancher l'adaptateur sur le secteur. Il n'est pas nécessaire d'allumer la balance.

- La batterie doit être chargée pendant 4 heures pour une pleine capacité.

- Le statut des symboles de la batterie

La tension de la batterie a chuté 

Entièrement chargée 

- N'utilisez pas d'autre type d'adaptateur secteur que celui fourni avec la balance.
- Vérifiez que la prise de courant CA est correctement protégée

INSTALLATION

- Placez la balance sur une table.
- Insérez le pôle dans le support inférieur.
- Fermer le couvercle inférieur à l'aide de vis
- Placez délicatement le plateau dans les quatre trous du couvercle supérieur
- Vérifiez le niveau à bulle de la marque d'eau.
- Connectez la broche de l'adaptateur à la prise de l'adaptateur.

La prise de l'adaptateur se trouve sous le côté droit de la balance.

- L'adaptateur se branche dans votre prise de courant alternatif.


L'équipement enfichable doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible avec un contact de mise à la terre de protection.

- Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension. Si vous voulez éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur vers l'arrière.
- L'affichage indiquera la capacité de la balance et lancera l'auto-vérification.
- Après l'auto-contrôle, l'affichage passe en mode de pesage normal.
- Ensuite, vous pourrez commencer votre opération.

Remarque : Mise en service initiale.

Un temps de préchauffage de 15 minutes stabilise les valeurs mesurées après la mise sous tension .

5. ÉCRAN DU CLAVIER

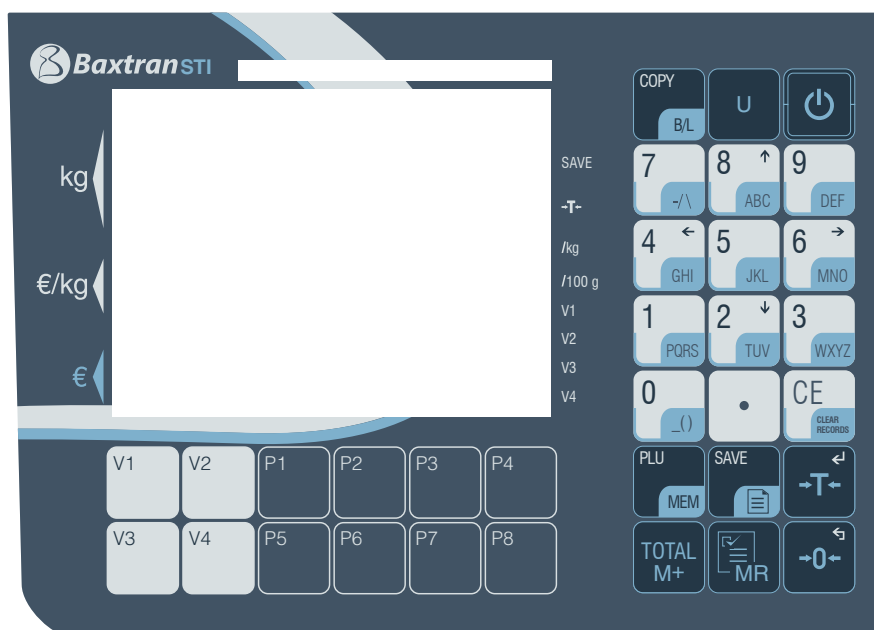

TOUCHES

APPUYER SUR CETTE TOUCHE POUR



Touches numériques, entrer le prix unitaire/PLU et entrer les caractères alphanumériques dans les menus correspondants.



Effacer les entrées erronées et les conditions d'erreur.
En maintenant cette touche enfoncée, nous pouvons effacer tous les enregistrements.



Remet l'affichage à zéro. Dans le paramétrage, pour sortir du menu.
Appuyer longtemps sur la touche Entrée pour passer en mode quantité.



Soustraire les valeurs de tare, passer du mode brut à net et saisir les réglages des paramètres.

Maintenir cette touche enfoncée permet de saisir une pré-tare.



Entrer en mode d'effacement automatique.

Maintenir cette touche enfoncée permet de lancer l'impression du rapport.



- Utilisé pour stocker ou rappeler des informations PLU. (Pression prolongée)

- Utilisé pour sélectionner PLUS indirects (pression unique)



Utilisé pour les opérations de modification. (Nous devons d'abord sélectionner le fournisseur).



Gestion des comptes en cours.



- Utilisé pour l'unité de changement (kg/100 g)



- Utilisé pour sélectionner le rétro éclairage (pression unique)

- Utilisé pour prendre une copie du ticket (pression unique)



Utilisé pour la mise en marche/l'arrêt de la balance



Point décimal



8 PLU direct, utilisé pour stocker ou rappeler des informations PLU.




4 touches directes pour sélectionner le fournisseur.

TOUCHES DANS LA CONFIGURATION DES PARAMÈTRES



Pour accéder aux réglages des fonctions et des paramètres



Faites défiler jusqu'à la fonction ou au paramètre





Remet l'affichage à zéro. Dans le paramétrage, pour sortir du menu.

SUPERPOSITION DE VISUALISATION



SYMBOLES DE VISUALISATION

	Indicateur de batterie. Lorsqu'il est allumé, la batterie doit être rechargée.
Net	Poids net.
	Indicateur stable. Lorsqu'il est allumé, la balance est stable.
Zéro	Indicateur zéro. Lorsqu'il est allumé, la balance est au point zéro.
/Kg/100 g	Poids unitaire actuel.
ÉCONOMIE	Indicateur d'économie.
Tare	Indicateur de tare.

6. FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE INITIAL

Un temps de préchauffage de 15 minutes stabilise les valeurs mesurées après la mise sous tension.

6.1 MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Mettre la balance en marche en appuyant sur la touche . L'écran s'allume et l'autotest démarre. Si vous voulez éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.



6.2 ZÉRO

Les conditions ambiantes peuvent faire en sorte que la balance soit exactement à zéro, même si le plateau ne subit aucune contrainte. Toutefois, vous pouvez paramétrer l'affichage

de votre balance sur zéro à tout moment en appuyant sur la  touche et par conséquent assurer que le pesage démarre à zéro

6.3 TARE


Le poids de tout récipient peut être taré en appuyant sur  la touche, pour que le pesage ultérieur du poids net de l'objet pesé soit toujours affiché.

- Charger le poids sur le plateau.
- Appuyer sur la  touche. Le zéro s'affiche et la tare est soustraite.
- Retirer le poids de la plateforme. Le poids taré s'affiche. Il ne peut régler qu'une seule valeur de tare. Il peut afficher une valeur négative.
- Appuyer sur la  touche. Le zéro s'affiche et le poids de la tare est effacée.

6.4. PESÉE ÉCHANTILLON

- Poser les marchandises à peser sur la plate-forme.
- Attendre quelques secondes pour l'affichage de la stabilité.
- Lire le résultat.
- Éviter la surcharge. Lorsque l'affichage indique « **ol** », réduire la charge ou décharger.

6.5. SÉLECTIONNER L'UNITÉ

Appuyer sur la touche , puis sélectionner kg pour un mode de pesée en kilogrammes/100 g pour un mode en grammes. Lorsque vous changez d'unité, l'indicateur d'unité s'affiche sur l'écran d'affichage du prix unitaire.

RÉGLAGES DU PRIX UNITAIRE

- Assurez-vous que la plateforme est vide et que l'affichage est à zéro

Poids	0 000 0000
Prix unitaire	0 000
Prix total	0 000

- Poser les marchandises à peser sur la plateforme.

Poids	0 175 0000
Prix unitaire	0 000
Prix total	0 000

- Saisir le prix unitaire en appuyant sur les touches numériques.
Le prix total sera calculé automatiquement.

Poids	0 175 0000
Prix unitaire	5 000
Prix total	0 88

6.6 PARAMÈTRES PLU

STI possède 8 PLU directs et 100 indirects, soutenant un PLU alphanumériques d'informations Il comprend le nom du produit, le mode de poids, le prix unitaire, le pré-tarage.



6.6.1 UTILISATION DE PLU DIRECT

ENREGISTRER DANS LA MÉMOIRE

Saisir le nom du produit

- Appuyez sur la  touche directe et maintenez-la enfoncée, l'écran affiche :

Poids	CONFIGURER 0000
Prix unitaire	NDMP
Prix total	

{ } Il clignotera, appuyez sur les touches numériques pour saisir le nom du produit. Appuyez sur la touche  ou  pour changer d'emplacement.




Par ex. : La pression des touches est pour apple.

Poids	CONFIGURER APPLE
Prix unitaire	NDMP
Prix total	

Sélectionner le mode de poids du produit

- Appuyez sur la touche  pour confirmer que l'affichage sera en mode poids :

Poids	mode de poids
Prix unitaire	Amol-hL
Prix total	

- Sélectionner le mode du produit pour la pondération ou le pesage du produit à l'aide des touches  ou .
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Configurez le prix unitaire

L'écran s'affiche :

Poids	<i>CONFIGURER</i> PRIX UNITAIRE
Prix unitaire	0 00
Prix total	

- Appuyez sur les touches numériques pour saisir le PRIX UNITAIRE et appuyez sur la touche  pour confirmer.

Régler le tarage préliminaire

L'écran s'affiche :

Poids	<i>CONFIGURER</i> PRE-TARE
Prix unitaire	0 00
Prix total	

- Appuyez sur les touches numériques pour saisir la tare préliminaire et appuyez sur la touche  pour confirmer.

Régler la taxe

L'écran s'affiche :

<i>CONFIGURER</i> ELECT - TVA 1

- Appuyez sur les touches numériques 1, 2 ou 3 pour sélectionner TAXE A, B ou C

INFORMATIONS RE-CAL PLU

Lorsque vous voulez peser le contenu PLU stocké :

- Appuyez sur , l'écran s'affichera


Poids	0 000 <i>APPLE 000</i>
Prix unitaire	0 00
Prix total	0 00

- Quelles informations PLU de l'unité sont stockées.
- Placez la charge sur la plateforme, le prix total sera calculé automatiquement.

6.6.2 UTILISATION DE PLU INDIRECT

ENREGISTRER DANS LA MÉMOIRE


Saisir le nom du produit

- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, l'écran affichera configurer PLU :

Poids	CONFIGURER
Prix unitaire	PLU
Prix total	

- Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner l'emplacement que vous souhaitez stocker

Poids	CONFIGURER
Prix unitaire	PLU 01
Prix total	

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- { } Il clignotera, appuyez sur les touches numériques pour saisir le nom du produit.


- Appuyez sur la touche  ou  pour changer d'emplacement.

Poids	CONFIGURER
Prix unitaire	NOMP
Prix total	




Par ex. : La pression des touches est pour apple.

Poids	CONFIGURER APPLE
Prix unitaire	NOMP
Prix total	

Sélectionner le mode de poids du produit

- Appuyez sur la touche  pour confirmer que l'affichage sera en mode poids :

Poids	MODE DE HAUTEUR
Prix unitaire	AmoL-hL
Prix total	

- Sélectionner le mode du produit pour la pondération ou le pesage du produit à l'aide des touches  ou .
- Appuyez sur la touche  pour confirmer

Configurez le prix unitaire

L'écran s'affiche :

Poids	CONFIGURER
	PRIX UNITAIRE
Prix unitaire	0 000
Prix total	

- Appuyez sur les touches numériques pour saisir le PRIX UNITAIRE et appuyez sur la touche  pour confirmer.

Régler le tarage préliminaire

L'écran s'affiche :

Poids	CONFIGURER
	TARE PRÉLIMINAIRE
Prix unitaire	0 000
Prix total	

- Appuyez sur les touches numériques pour saisir la TARE PRÉLIMINAIRE et appuyez sur la touche  pour confirmer.


Régler la taxe

L'écran s'affiche :

	CONFIGURER
	ELECT - TVA 1

- Appuyez sur les touches numériques 1, 2 ou 3 pour sélectionner TAXE A, B ou C

INFORMATIONS RE-CAL PLU

- Lorsque vous voulez peser le contenu PLU stocké, appuyez sur , l'écran affichera les informations UPL stockées.


Poids	SELECTIONNER
Prix unitaire	PLU
Prix total	

- Saisissez le numéro UPL, l'écran affichera les informations UPL :
- Placez la charge sur la plateforme, le prix total sera calculé automatiquement.


Poids	0 175
APPLE	0000
Prix unitaire	5 000
Prix total	0 88

6.7 RÉTRO-ÉCLAIRAGE

STI a la possibilité de choisir le fonctionnement du rétro-éclairage.

- Lorsque vous êtes en mode de pesage, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour obtenir l'affichage


Poids	CONFIGURER
Prix unitaire	mode bt
Prix total	Automatique

- Appuyez sur les touches  ou  pour modifier les paramètres du mode d'affichage en rétro-éclairage en Automatique/Manuel/Désactivé.



ÉCRAN D'AFFICHAGE	DESCRIPTION
CONFIGURER MODE BT AUTOMATIQUE	Le rétro-éclairage s'allume, au démarrage ou lorsque le poids est supérieur à 20d (lorsque le poids est inférieur à 20d, le rétro-éclairage s'éteint après une seconde)
CONFIGURER MODE BT ON	Le rétro-éclairage reste allumé en permanence.
CONFIGURER MODE BT OFF	La fonction de rétro-éclairage sera désactivée

6.8 EFFACER LE PRIX UNITAIRE AUTOMATIQUE CLAIR

LPP peut établir l'effacement automatique du prix unitaire.

- Appuyer sur la touche  pour enregistrer la mise sous tension ou hors tension de l'indicateur.
- Lorsque la mise sous tension de l'indicateur est activée, le prix unitaire apparaît après le retour à zéro.
- Lorsque la sauvegarde de l'indicateur de sauvegarde est désactivé, le prix unitaire sera automatiquement effacé.

6.9 ACCUMULATION

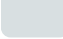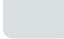- La balance peut être réglée pour s'accumuler manuellement en appuyant sur la touche  à , selon le vendeur que l'on veut utiliser.

FONCTIONNEMENT DE L'ACCUMULATEUR SANS PESAGE

- Utiliser les touches numériques pour entrer le prix unitaire ou sélectionner UPL en appuyant sur la touche UPL direct ou en appuyant sur.

Poids	0 000
APPLE	0000
Prix unitaire	5 00
Prix total	0 00

- Appuyez sur la touche , et maintenez-la enfoncée, l'écran l'affichera.

Poids	0 0
APPLE	0000
Prix unitaire	5 00
Prix total	0. 00

- Saisissez le nombre de pièces et le prix total sera calculé automatiquement.

6.10 RENDRE LA MONNAIE


- Appuyer sur la touche  et sélectionner le fournisseur souhaité.

L'écran affiche le prix pondéré

Poids	2. 63
Prix unitaire	PRYE
Prix total	0. 00




- En appuyant sur les touches numériques, entrez le montant qui est donné au client.

Poids	2. 63
Prix unitaire	PRYE
Prix total	3. 00

- Appuyez sur la touche  pour confirmer, la balance restante
- s'affichera sur l'écran du prix total. Les détails du paiement seront imprimés puis vous repasserez en mode pesage.

Poids	
Prix unitaire	CHANGEMENT
Prix total	0. 37

LISTE DES VENTES DE RAPPEL



- Après avoir accumulé la liste, appuyez sur la touche  , elle peut vérifier la liste des ventes une par une en appuyant sur les touches  ou  .

- Pour supprimer une ligne de la liste des balances, il suffit d'appuyer sur la touche  .

6.11. RAPPORT DES VENTES

- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, l'écran affichera :


Poids	<i>RAPPORT</i>
Prix unitaire	<i>Total</i>
Prix total	

- En appuyant sur les touches  ou  , les rapports total ou Vat peuvent être sélectionnés. Il permet à l'utilisateur d'imprimer les rapports.

Rapport total : Permet d'imprimer le total des ventes par produit.


Rapport Vat : Permet d'imprimer des taux de ventes totaux.

SUPPRIMER TOUS LES ENREGISTREMENTS

- Une fois que la mémoire est pleine ou qu'il n'est plus nécessaire  iserver les anciens enregistrements, elle peut choisir de remonter tous les enregistrements en appuyant sur la touche  .

L'écran s'affiche :

Poids	<i>SUPPRIMER</i>
Prix unitaire	<i>TOUTES</i>
Prix total	<i>ENREGISTREMENT</i>

- Appuyez sur la touche  pour confirmer
Toute la mémoire de vente sera vide. Et l'écran affiche :

Poids	<i>VEUILLEZ PATIENTER</i>
Prix unitaire	<i>5</i>
Prix total	<i>VIDE</i>

6.12 INSTALLATION DE ROULEAUX DE PAPIER





1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle de l'imprimante ;
2. Ouvrez le couvercle de l'imprimante ;
3. Charger des rouleaux de papier ;
4. Tirez le papier à l'extérieur du couvercle de l'imprimante et appuyez sur les deux côtés pour fermer correctement ce dernier ;
5. Tirez le papier vers la barre de séparation d'un côté vers l'autre

7. PARAMÈTRES

7.1 CONFIGURATION DU PARAMÈTRE

ENTREZ DANS LE MENU

- Mettez la balance sous tension. Appuyez sur la touche  pendant l'autotest. L'écran affichera *broche*. Appuyez sur le numéro de *broche* pour accéder au menu Paramètres.
- Le code PIN par défaut est « 9999 »
- Appuyez sur la touche numérique 9 quatre fois
- Appuyez sur la touche  pour confirmer, vous entrez dans les réglages des paramètres et l'affichage indique « *FO CAL* »


ENTREZ DANS LE MENU SÉLECTIONNÉ

- Appuyez sur  pour confirmer, cela peut confirmer ce qui s'affichera à l'écran

SÉLECTIONNEZ LE MENU


- Appuyez sur  ou  Cela permet de choisir le bloc du menu individuellement

RETOUR AU MODE DE PESAGE


- Appuyez sur  pour sortir du menu et du mode de pesage

ACTIVER TOUS LES PARAMÈTRES



REMARQUE : pour accéder aux paramètres marqués d'un astérisque, il est nécessaire d'appuyer sur l'interrupteur placé sous le clavier, dans la partie inférieure de l'équipement avant d'appuyer sur la touche  pour y accéder. Celui-ci est protégé par un sceau. **En brisant le sceau, la vérification est perdue.**

Appuyez sur l'interrupteur CAL pour activer les paramètres afin d'accéder à n'importe quel paramètre et de le modifier. L'interrupteur CAL se trouve en bas de la balance.

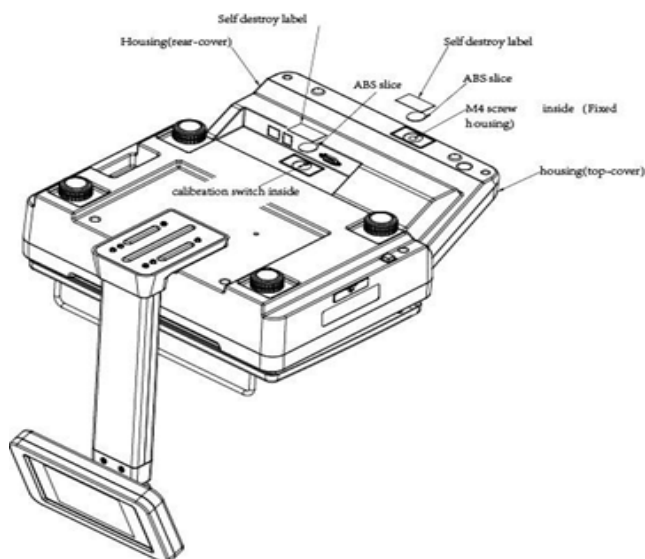

7.2 MENU PARAMÈTRES

MENU	SOUS-MENU		DESCRIPTION	
<i>F0 CAL *</i>	Calibrage. Voir la section calibrage			
<i>F1 RES *</i>	<i>dUAL int Err</i>		Configurez la résolution externe	
	<i>3000</i>			
<i>F2 CAP *</i>	<i>5 KG</i>		Configurez la capacité de la balance	
	<i>15 KG</i>			
	<i>30 KG</i>			
<i>F3 HEURE</i>	<i>DATE</i>		Configurez la date	
	<i>HEURE</i>		Configurez l'heure	
HORLOGE	STYLE		Configurez le format de la date	
F4 PCOM	COM 1	<i>CANAL</i>	Rs232	Sélection de la fonction Com
		<i>PL YPE</i>	PSEND	Téléchargement des informations PLU sur la balance ou réception des PLU et rapporter des informations du logiciel de back-office via RS232 Transmission continue des données
			OFF	Sélection de la fonction RS232
		<i>BAUD</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 115200	Configurez la vitesse de transmission
	COM 2	<i>CANAL</i>	RJ45	Sélection de la fonction Com
			OFF	
			WIFI	
		<i>PL YPE</i>	PSEND	Télécharger les informations PLU sur la balance ou recevoir des PLU et rappez les informations du logiciel de back-office via RJ45/WIFI
		OFF	Désactiver la fonction Com	
	<i>BAUD</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 115200	Configurez la vitesse de transmission	
	COM 3 *	<i>PL YPE</i>	TPUP	Mettez l'imprimante sous tension (imprimante intégrée)
			OFF	Mettez la balance hors tension.
		<i>BAUD</i>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 115200	Configurez la vitesse de transmission

F5 RÉGLER HT	<i>HERPTE 1</i>	Définir le contenu de l'en-tête 1 pour l'impression
	<i>HERPTE 2</i>	Définir le contenu de l'en-tête 2 pour l'impression
	<i>HERPTE 3</i>	Définir le contenu de l'en-tête 3 pour l'impression
	<i>HERPTE 4</i>	Définir le contenu de l'en-tête 4 pour l'impression
F5 RÉGLER HT	<i>FOOTE 1</i>	Définir le contenu du pied de page 1 pour l'impression
	<i>FOOTE 2</i>	Définir le contenu du pied de page 2 pour l'impression
F6 * A2n	<i>ON</i>	Définir la fonction de suivi du zéro.
	<i>OFF</i>	
F7 PDECI	<i>0</i>	Configurez la décimale du prix.
	<i>0.0</i>	
	<i>0.00</i>	
	<i>0.000</i>	
F8 * PAYE	<i>ON</i>	Configurer la fonction de paye
	<i>OFF</i>	
F9 * Minim.	<i>20</i>	Définir la fonction de poids min.
	<i>20d</i>	
F10 * GRA		Configurez la gravité locale
F11 TAXE	<i>NOM DE LA SUCCURSALE</i>	Saisissez les noms du département, de la balance et de la taxe.
	<i>NOM DE LA BALANCE</i>	
	<i>NOM DE LA TAXE</i>	
	<i>TYPE DE TAXE</i>	A, B ou C
	<i>SENS DE LA TAXE</i>	Inclut, exclut pas de taxe
	<i>UTILISATEUR DE LA TAXE</i>	Par défaut ou à la demande
F12 T-CURR	<i>EUR</i>	Pour la sélection de la devise
	<i>PERSONNALISATION</i>	
	<i>USD</i>	
F13 LANGUE	<i>FRAN AIS</i>	Pour la sélection de la langue
	<i>PORTUG</i>	
	<i>ENGLISH</i>	
	<i>ESPAGNOL</i>	

8. CALIBRAGE







REMARQUE : pour accéder aux paramètres marqués d'un astérisque, il est nécessaire d'appuyer sur l'interrupteur placé

sous le clavier, dans la partie inférieure de l'équipement avant d'appuyer sur la touche  pour y accéder. Celui-ci est protégé par un sceau. **En brisant le sceau, la vérification est perdue.**

Mettez la balance sous tension. Appuyer  sur la touche

L'écran affichera « Broche ». Appuyez sur le numéro de BROCHE pour accéder au menu Paramètres.

- Le code PIN par défaut est « 9999 »
 - Appuyez sur la touche numérique 9 quatre fois
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer, vous entrez dans le réglage des paramètres et l'écran indiquera « *CAL FO* ».
 - Appuyez sur la touche Cal.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer le calibrage, l'écran affichera « *DÉCHARGER* »
 - Retirer les marchandises de la plateforme et s'assurer que l'indication STABLE a été activée.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - L'écran affichera le poids de calibrage
 - Si nécessaire, modifiez la valeur du poids de calibrage en appuyant sur les touches numériques
 - Appuyez sur la touche pour confirmer, l'écran affichera « *CHARGER* »
 - Placez le poids de calibrage sur la plateforme, appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - lorsque l'écran se stabilise, il affichera « *PASS* »
- Une fois le calibrage terminé, la balance se teste automatiquement et repasse en mode de pesage.

9. RS S232 SORTIE

1. SPÉCIFICATIONS

Sortie RS-232 des données de pesage


Code ASCII

1200~115200 Baud

8 bits de données

Pas de parité

2. RS-232 (CONNECTEUR DE TYPE D 9 BROCHES)

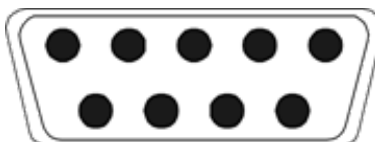

Broche 2	RXD	Entrée	Réception des données
Broche 3	TXD	Sortie	Données de transmission
Broche 5	TERRE	-	Masse du signal

CONNECTEUR DE TYPE D 9 BROCHES :

Balance	Ordinateur
Broche 2	Broche 3
Broche 3	Broche 2
Broche 3	Broche 5

3. PROTOCOLE DE SORTIE CONTINUE

EN-TÊTE1 : ST=STABLE US=INSTABLE

EN-TÊTE2 : NT=NET GS=BRUT, UNITÉ DE PESÉE:KG

Données de communication stables

S	T	,	G	S	:	-	+/-							k	g	CR	FL
-EN-TÊTE 1-			-EN-TÊTE 2-					- DONNÉES DE POIDS -					-UNITÉ DE POIDS-		-TERMINATEUR-		

Données de communication instables

U	S	,	G	S	:	-	+/-							k	g	CR	FL
-EN-TÊTE 1-			-EN-TÊTE 2-					- DONNÉES DE POIDS -					-UNITÉ DE POIDS-		-TERMINATEUR-		

Communication de données brutes

S	T	,	G	S	:	-	+/-							k	g	CR	FL
-EN-TÊTE 1-			-EN-TÊTE 2-					- DONNÉES DE POIDS -					-UNITÉ DE POIDS-		-TERMINATEUR-		

Communication de données de tare (poids net)

S	T	,	N	T	:	-	+/-							k	g	CR	FL
-EN-TÊTE 1-			-EN-TÊTE 2-					- DONNÉES DE POIDS -					-UNITÉ DE POIDS-		-TERMINATEUR-		

Communication de données de tare instable (poids net)

U	S	,	N	T	:	-	+/-							k	g	CR	FL
-EN-TÊTE 1-			-EN-TÊTE 2-					- DONNÉES DE POIDS -					-UNITÉ DE POIDS-		-TERMINATEUR-		

4. PROTOCOLE D'ENVOI PLU

P 0 3 , B I G A P P L E , 1 , 5 . 0 0 , 0 . 3 0 0

P	0	3	,	B	I	G	:	A	N	A	N	A	,	1	,	5	.	0	0	,	0	.	3	0	0	,	\	\n
NUMÉRO PLU				NOM DU PRODUIT										PRIX UNITAIRE			TARE PRÉLIMINAIRE				TERMINATEUR							

Mode de pesage

1 : Mode de pesage

0 : Mode de décompte

5. MODE D'ENVOI DU RAPPORT

1) Daily\r\n : rapport journalier d'exportation

d	a	i	1	y	\r	\n
QUOTIDIENNEMENT					TERMINATEUR	

(2) début170718\r\n

fin17070718\r\n

rapport douanes d'exportations

s	t	a	r	t	1	7	0	7	1	8	\r	\n
Début					Date de début						TERMINATEUR	
e	n	d	1	7	0	7	1	8	\r	\n		
Fin			Date de fin						TERMINATEUR			

(3) produit -- (1-12 Plu direct)\r\n

p	r	o	d	u	c	t	0	1	\r	\n
produit						Numéro PLU			TERMINATEUR	

00<N<13

(4) list\r\n Exporter les Informations du produit

p	r	o	d	u	c	t	0	1	\r	\n
produit						Numéro PLU			TERMINATEUR	

N<99

(5) list\r\n Exporter les informations du produit

l	i	s	t	\r	\n
Liste				TERMINATEUR	

(6) recordall\r\n supprimer tous les enregistrements

r	e	c	o	r	d	a	1	1	\r	\n
Tout enregistrer									TERMINATEUR	


10. FORMAT D'IMPRESSION

Facture Simplifiee		
27/09/2018	14:12	
Dept. FRUT	Balance: 1	
Taux: IVA		
Operateur: V1		
S/N: 00000001		
Poids kg	Prix €/kg	Total €
1 MANZANAS	21.00%	
0.300	4.55	1.36
2 PLATANOS	4.00%	
0.170	7.23	1.22
3 FRESAS	10.00%	
0.590	5.29	3.12
Sous-total 3	0P	5.13
Type IVA	Base	IVA
IVA(21.00)	1.12	0.24
IVA(10.00)	2.84	0.28
IVA(4.00)	1.17	0.05
IVA INCLUSE		
TOTAL €		5.70
Remise		6.00
CHANGE		0.30

11. CODES D'ERREURS

Message d'erreur	Description	Solution
----	Charge maximale dépassée	Décharger ou réduire le poids
Err 1	Date incorrecte	Entrez la date en utilisant le format « aa : mm : jj »
Err 2	Temps incorrect	Entrez l'heure en utilisant le format « hh : mm : ss »
Err 4	Erreur de réglage du zéro	Plage de réglage du zéro dépassée en raison de la mise sous tension. (4 % max.) Assurez-vous que la plateforme est vide (4 % max.) Assurez-vous que la plateforme est vide.
Err 5	Erreur de clavier	Vérifiez les clés et le connecteur
Err 6	Valeur A/N hors plage	Assurez-vous que la plateforme est vide et vérifiez que le plateau est bien positionné. Vérifiez les connecteurs de capteurs de pesage.
Err 7	Pourcentage d'erreur	Veillez vérifier les données d'entrée, elles doivent être > 0,5 d
Err 8	Erreur de poids de calibrage	Contrôler si les poids de contrôle sont étalonnés ou linéaires calibrage
Err 9	Lecture instable	Vérifiez la présence de variations d'air, de vibrations, de bruits RF et de contacts. Vérifier le capteur de pesage et les connecteurs
Err 10	Panne de communication sans fil	Vérifiez les paramètres sans fil ou modifiez les paramètres Com à partir des paramètres sans fil de la connexion sans fil
Err 11	Erreur de protocole de communication	Vérifiez les paramètres de communication
Err 12	Erreur d'accumulation	Temps d'accumulation max. 99 / 999 / poids 99999999
Err 13	Manque de poids unitaire	Vérifier les données d'entrée du poids unitaire, doit être >0,5 d
Err 14	Manque d'échantillon	Vérifier les échantillons de comptage, doit être >20 d
Err 15	Erreur de gravité	Vérifiez les paramètres de gravité. La plage de gravité doit être de 0,9xx ~
Err 16	Erreur papier	Vérifiez le papier de l'imprimante
Err 17	Tare hors de la plage	Moins poids ou surcharge. Retirer la charge et redémarrer
Err 18	Erreur de tare préliminaire	Vérifiez la valeur de tare préliminaire
Err 19	Initialiser l'erreur zéro	Calibrage de la balance.
Err P	Erreur de l'imprimante	Vérifier les paramètres ou les connexions de l'imprimante
Err I	Erreur de réglage de l'approbation	Vérifiez les paramètres du cavalier PCB. Doit être connecté broche du cavalier sur K1 (série BW)
-- ol ---	Au-dessus de la plage	Retirez la charge. Recalibrer
-- lo ---	Sous-charge	Moins le poids, vérifiez la plateforme et redémarrez ou calibrez.
échec H/ échec I/ échec	Erreur de calibrage	Vérifiez les poids de contrôle et recalibrez
bA lo / lo bA	Batterie faible	Rechargez la batterie, vérifiez les tensions.

12. DESSIN

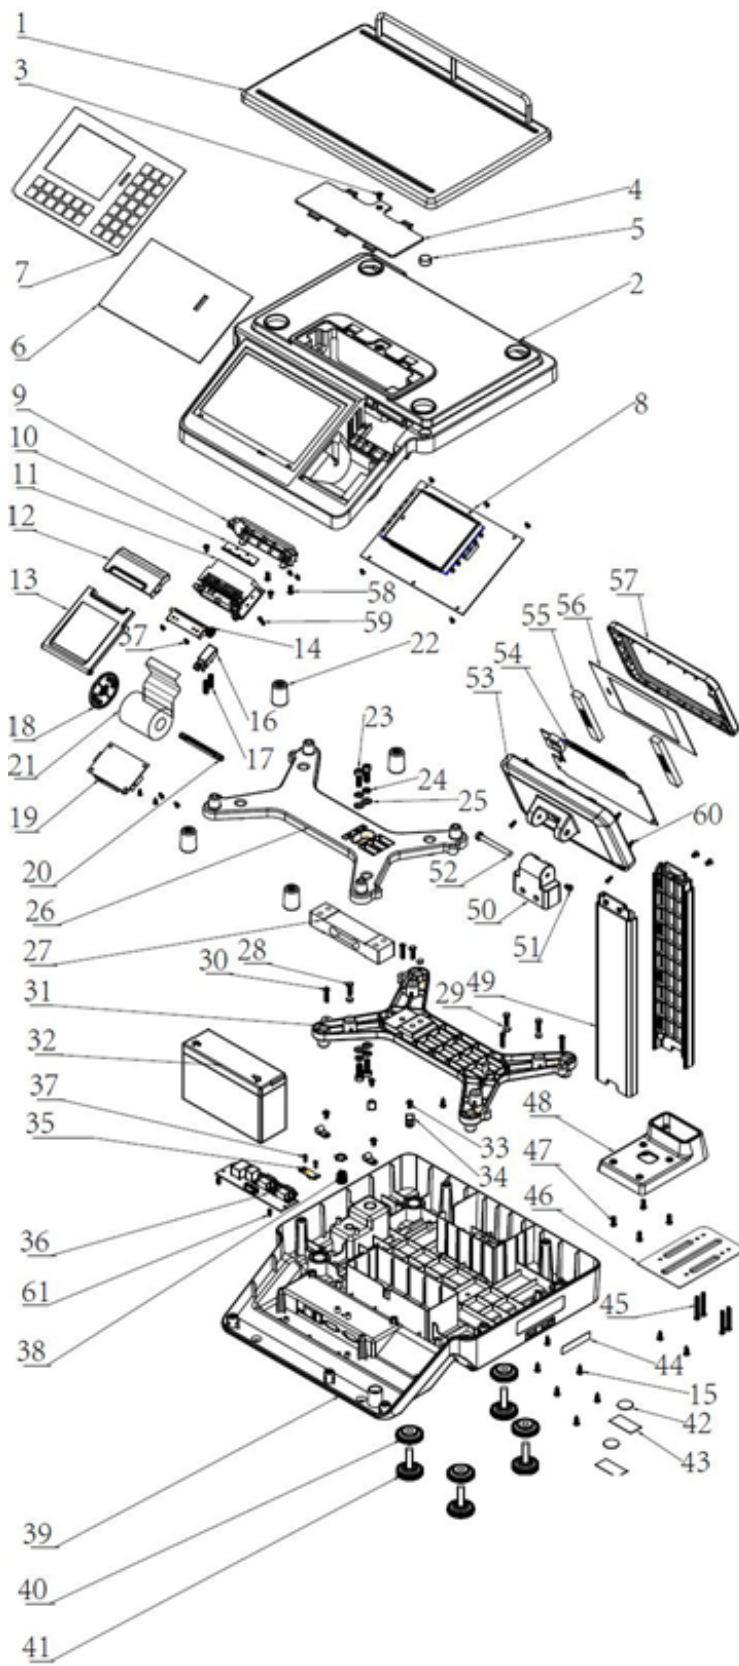

Message d'erreur	Description	QTÉ	Spéc.
1	Plateau	1	
2	Couvercle supérieur	1	
3	"+" vis	5	M4x8
4	Couvercle de batterie	1	
5	Niveau à bulle 3 0 14,7	1	
6	Panneau acrylique	1	
7	Recouvrement	1	
8	Panneau à affichage avant	1	
9	Support fixe de l'imprimante	1	
10	Massicot de l'imprimante	1	
11	Module d'impression TP230	1	
12	Couvercle d'imprimante	1	
13	Couvercle d'imprimante	1	
14	Axe d'imprimante TP230	1	
15	"+" vis ronde auto-taraudeuse	9	ST4x12
16	Bouton d'impression	1	
17	Ressort	2	
18	Défecteur en papier	1	
19	Carte de contrôle d'imprimante TP230	1	
20	Axe du papier	1	
21	Rouleau de papier	1	
22	Support de capteur de charge en caoutchouc	4	
23	Vis hexagonale interne	4	M6x20
24	Rondelle élastique	4	M6
25	Rondelle	4	M6
26	Support de capteurs de charge	1	
27	Capteur de charge	1	
28	Vis hexagonale	4	M4x16
29	Écrou hexagonal	4	M4
30	+ Vis ronde auto-taraudeuse	4	ST4x20
31	Support de capteur de charge	1	
32	Batterie au plomb-acide 6V10Ah	1	
33	+ Vis ronde auto-taraudeuse	4	ST4x8
34	Presse-étoupe	4	
35	Tableau de commutation de calibrage	1	
36	Tableau d'interface	1	
37	+ Vis ronde auto-taraudeuse	9	ST3x8
38	Prise d'adaptateur ronde	1	
39	Couvercle inférieur	1	
40	Pied fixe	4	
41	Pied	4	
42	Joint plastique	2	
43	Papier fragile	2	

44	Encolleuse USB	1	
45	+ Vis ronde de la machine	4	M4x35
46	Couvercle de la douille de tube	1	
47	+ vis ronde de la machine	4	M4x12
48	Douille de tube	1	
49	Pôle	2	
50	Joint rotatif à pôles	1	
51	Vis	1	
52	Boulon de fixation de l'afficheur arrière	1	
53	Couvercle arrière de l'afficheur à affichage à pôle	1	
54	Tableau principal	1	
55	Mousse	1	
56	Superposition d'affichage de pôles	1	
57	Couvercle avant de l'afficheur du pôle	1	
58	+ Vis ronde auto-taraudeuse	2	ST4x10
59	+ Vis ronde auto-taraudeuse	1	ST3x16
60	+ Vis ronde auto-taraudeuse	16	ST3x8

13. TÉLÉCHARGER DES LOGICIELS

1) Pour télécharger **des logiciels TTC pour la gestion du PLU et générer des rapports**, accédez à notre site web:

<https://www.baxtran.com/fr/commerciales/sti.html>

2) Remplissez les champs et appuyez sur le bouton **Télécharger**

Télécharger des logiciels

<p>Entreprise *</p> <input style="width: 90%;" type="text"/>	<p>Modèle</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="STI"/>
<p>Province</p> <input style="width: 90%;" type="text"/>	<p>Références</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="261126"/>
<p>Pays *</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="España"/>	<p>Numéro de série ⓘ</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>
<p>Email *</p> <input style="width: 90%;" type="text"/>	<p><input type="checkbox"/> J'accepte les conditions générales d'utilisation et les règles de confidentialité</p>



| marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of | marchio proprietà di:

GIROPES)

**Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) SPAGNA
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211**