

OP 6

INDICATORE DI POSIZIONE

AD ALBERO PASSANTE

INDICATEUR DE POSITION

A ARBRE CREUX

INDICADOR DE POSICION

A ARBOL PASANTE



È un indicatore digitale a 5 cifre per la regolazione e la lettura diretta di uno spostamento (o angolo) ottenuta con la rotazione di un albero di comando.


- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Lettura con vista inclinata 18° o frontale. Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri). Lettura fino a 99999. **OP6T**: 4 cifre e rullo con trattini. Altezza cifre mm 6.
- A richiesta misure in pollici, rapporti speciali.
- **OP6** e **OP6T** hanno foro standard dell'albero 20 H7, le versioni **OP6F25** ed **OP6TF25** con foro dell'albero $\varnothing 25$. Altri fori minori di 20 con bussola di riduzione (vedi pag. 26).
- A richiesta piolino di fermo (c) $\varnothing 10,5/12$ mm.
- **Versione IN con parti metalliche inox.**
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, rosso RAL 3000, grigio RAL 7004.
- **Accessori disponibili** (vedi pag. 24): flangia di blocco, flangia distanziale in policarbonato, pomello di manovra in alluminio anodizzato.

C'est un indicateur digital à 5 chiffres pour le réglage et la lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.

- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec vue inclinée 18° ou de face.
- Compteur à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes, 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs). Lecture jusqu'à 999. **OP6T**: 4 chiffres plous rouleau avec 100 lignes. Hauteur des chiffres mm 6.
- À la demande mesures décimales ou en pouces, rapports spéciaux.
- **OP6** et **OP6T**: alésage standard $\varnothing 20$, modèles **OP6F25** et **OP6TF25** avec alésage $\varnothing 25$ mm. Autres alésages plus petits que $\varnothing 20$ avec douille de réduction (voir page 26).
- À la demande goujon d'arrêt (c) $\varnothing 10,5/12$ mm.
- **Modèle IN** avec parties métalliques inox.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005, rouge RAL 3000, gris RAL 7004.
- **Accessoires disponibles** (voir page 24): bride de bloc en aluminium, bride entretoise en polycarbonate, poignée de manœuvre en aluminium anodisé.


Es un indicador digital a cinco cifras para la regulación y la lectura directa de un desplazamiento (o de un ángulo) obtenida mediante la rotación de un eje de transmisión.

- Caja de policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con vista inclinada 18° o frontal. Contador a 5 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos, a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras). Lectura hasta 99999. **OP6T** cuatro cifra y rodillo con marquitas (100 divisiones). Altura cifras mm 6.
- A pedido medida decimal o en pulgadas
- **OP6** y **OP6T**: eje hueco standard de $\varnothing 20$, **OP6F25** y **OP6TF25** eje hueco $\varnothing 25$. Otros orificios menores de $\varnothing 20$ con buje reducción (ver Página 26).
- A pedido, perno de tope (c) $\varnothing 10,5/12$ mm.
- **Versión IN** con partes metálicas inox.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005, rojo RAL 3000, gris RAL 7004.
- **Accesorios disponibles** (ver Página 24): brida bloqueo en aluminio, brida distanciadora en policarbonato, empuñadura de maniobra en aluminio anodizado.

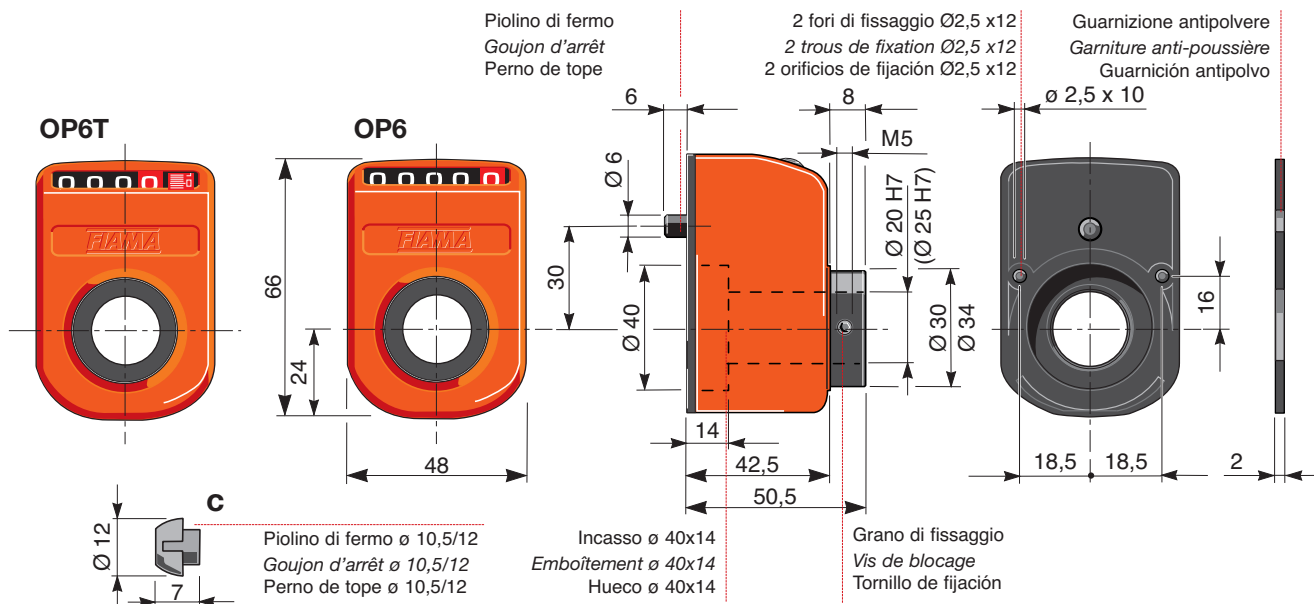



POSIZIONE DI MONTAGGIO - POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE

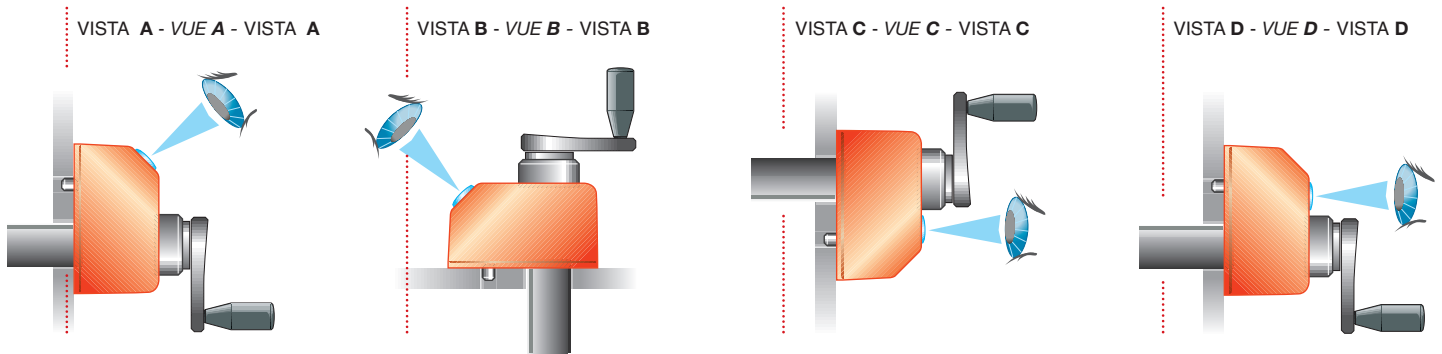

PASSO mm PAS mm PASO mm	INDICAZIONE DOPO UN GIRO INDICATION APRÈS UN TOUR INDICACION DESPUES DE UNA VUELTA		VELOCITA' MASSIMA VITESSE MAXIMUM VELOCIDAD MAXIMA	
	mm	pollici - pouces - pulgadas	rpm	pollici - pouces - pulgadas
0,75	000 7 (5)		500	
1	001 00		100	
1	0001 0	00 039(37)	500	200
1,25	0001 2 (5)		500	
1,5	0001 5		500	
1,75	0001 7 (5)		400	
2	0002 0	00 078(74)	400	100
2,5	0002 5		300	
3	0003 0	000 11(81)	200	500
3,5	0003 5		200	
4	0004 0	000 15(74)	200	500
5	0005 0	000 19(68)	200	400
6	0006 0		100	
7,5	0007 5		100	
8	0008 0		100	
10	0010 0	000 39(37)	80	200
12	0012 0		80	
15	0015 0		60	
20	0020 0		50	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EX. DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

OP6 A 25 DX 20 R 2RR IN

TIPO - TYPE - TIPO

POSIZIONE DI MONTAGGIO - POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE

A - B vista - vue - vista

LETTURA DELLA MISURA DOPO 1 GIRO - LECTURE DE LA MESURE APRÈS 1 TOUR -

LECTURA DE LA MEDIDA DESPUES DE 1 VUELTA

passo - pas - paso

SENSO DI INCREMENTO DELLA MISURA - SENS DE L'AUGM. DE LA MESURE - SENTIDO DE INCR. DE LA MEDIDA

DX (orario) **SX** (antiorario) - **DX** (horaire) **SX** (anti-horaire) - **DX** (orario) **SX** (antihorario)

FORO DELL'ALBERO - ALESAGE - EJE HUECO = Ø8 - Ø10 - Ø12

F... (diam. foro) - **F...** (diam. alésage) - **F...** (diam. orificio)

COLORE DELLA SCATOLA - COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA

R = arancione - orange - anaranjado; **G** = nero - noire - negro; = **GR** = grigio - grise - gris

OPZIONALE - OPTIONNEL - OPCIONAL:

2RR = 2 numeri rossi - 2 chiffres rouges - 2 cifras rojas; **5RN** = 5 numeri neri - 5 chiffres noirs - 5 cifra negras

IN versione inox - modèle inox - versión inox

MONTAGGIO

Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo avendo cura che il piolino di ancoraggio entri nel foro ø6 predisposto. Posizionare lo strumento sulla quota iniziale (zero) e bloccare il grano di fissaggio.

MONTAGE

Monter l'indicateur sur l'arbre en ayant soin que le goujon d'arrêt soit compatible avec l'alésage ø6 prédisposé. Faire la mise à zéro initiale et bloquer la vis de fixation.

MONTAJE

Colocar el indicador a través del eje hueco teniendo cuidado de que el perno de tope entre en el orificio predispuesto de ø6. Posicionar el instrumento sobre la cota inicial (cero) y bloquear el tornillo de fijación.